

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**


Detalj nr.: **2**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

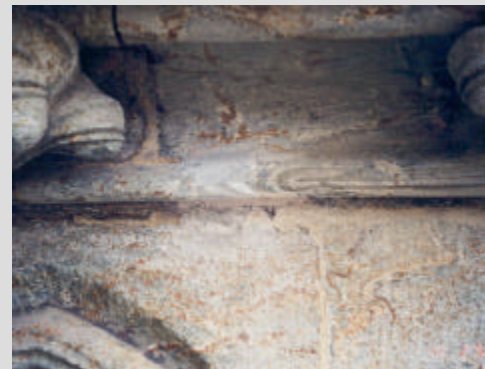

Profilet renhugget.
Ny bit tilpasset, innfelt og festet med steinlim.
Fuget og flikket omkring med kalkmørtel.

Stein før: Sementbasert

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging:

Trolig restaurert 1870