

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: Korets nordvegg


Detalj nr.: 26

Alder:

Middelalder, rest. senere

[Klikk på bilde for forstørrelse](#)

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

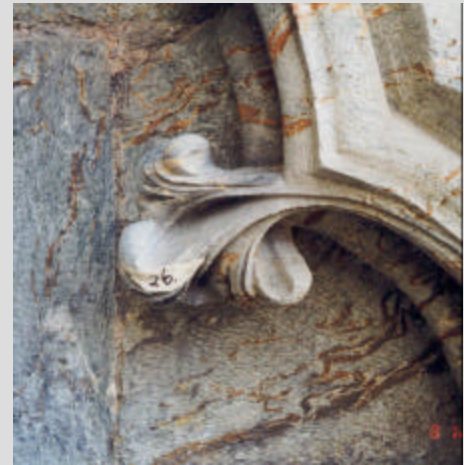

Skader etter rusten dybel som ble fjernet
Bruddflate renhugget
Bit tilpasset på stedet
Limt med steinlim
Dyblet med 3 mm syrefast stål

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging:

Tidligere restaurert ant.1870