

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets nordvegg**


Detalj nr.: **42**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

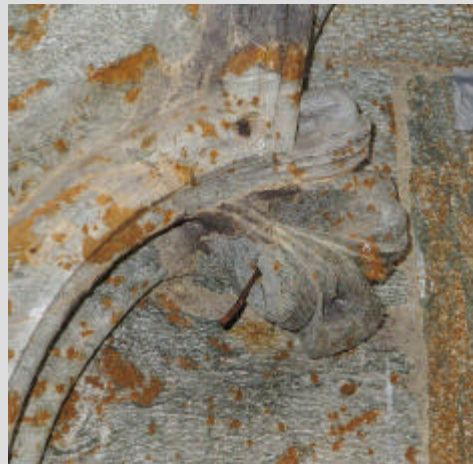

Skader etter rusten dybel i nedre del av ornament og profil
Dybel fjernet fra profil - skade restaurert med kalkmørtel

Midtre og nedre del av ornament + noe i vegg fjernet
Ny del med "kvaderdel " montert
Limt med steinlim
Fuget med kalkmørtel

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: Ved NDR

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging:

Tidligere restaurert ant.1870