

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets østvegg**


Detalj nr.: **25**

Alder:

**1920**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

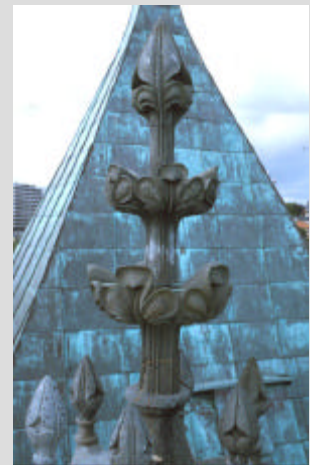

Oppsprekking og forvitring av toppblomst.  
En blad mot sør-vest, øverste bladrekke manglet.

Toppen ble demontert i fuge, midtre del.

Kobberkramper ble fjernet.

Bruddflater ble renhugget.

"Nytt" blad fra demontert stein nr. 3 på sørveggen ble tilpasset.

Montert med steinlim og dyblet med 4 mm syrefast stål.

Toppen ble montert tilbake med steinlim og to stk. 4 mm syrefast stål. Merker etter kobberkramper ble flikket med steinstøv og steinlim.

**Stein før:** Bjørnåkleber

**Stein brukt:** Bjørnåkleber

**Hugget:** På stedet

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**