

Før/under restaurering

Etter restaurering

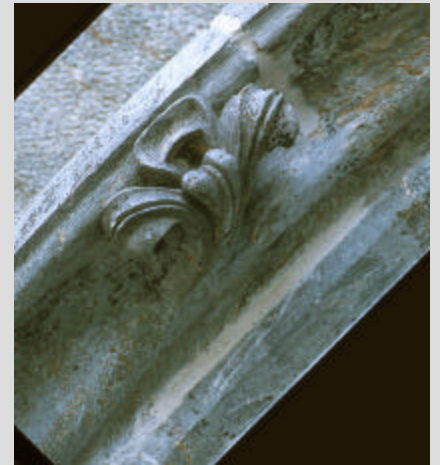
Vegg: Korets sørvegg

Detalj nr.: 106

Alder:

Middelalder

[Klikk på bilde for forstørrelse](#)

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:


Profilet under hadde skadd, gammel mørtelreparasjon. Denne ble fjernet og ny bit innfelt - limt med steinlim. Omkring ble det fuget med kalkmørtel. Ornamentet ble noe flikket med steinlim tilsatt steinstøv.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: