

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**


Detalj nr.: **155**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av
tilstand, inngrep og
bruk av materialer:

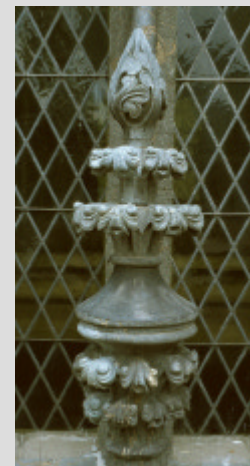

Skadene er forårsaket av tidligere restaureringer der det er blitt brukt jerndybler som har rustet og sprengt (det er også blitt benyttet bly rundt dyblene).

En krabbe i øverste krans erstattet med nyhugget.

En krabbe i tredje krans sett ovenfra erstattet med nyhugget.

En krabbe i nederste krans erstattet med nyhugget (liten del på venstre side er original).

Alle krabbene er montert med steinlim og 4 mm dybler.

Skade i midtre del er dessuten limt og dyblet.

Blybeslag er fornyet.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: Ved NDR

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging:

Det innfelte bildet viser tilstand til øverste krans før restaurering (dette bildet kan også forstørres ved å klikke på det). NB!

Gipsavst. av krabber har nr. 136.