


Før/under restaurering



Etter restaurering

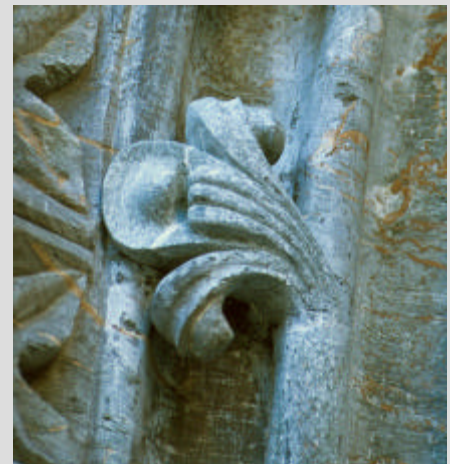

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **162**

Alder:

Middelalder, rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:

Store skader etter jerndybler.
Bruddflatene ble renhugget.
Venstre del av blad fra opprinnelig del limt og dyblet sammen
med nyhugget del.
Ornamentet felt inn i profilet.
Steinen er felt inn på en slik måte så dybel ikke er nødvendig.

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Stavangerkleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Ja

Kommentarer/oppfølging: