


Før/under restaurering



Etter restaurering

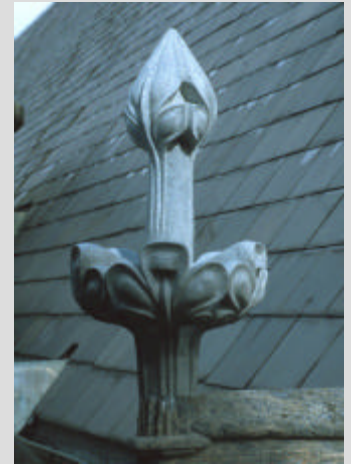

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **2**

Alder:

**1986**

*Klikk på bilde for forstørrelse*

Beskrivelse av tilstand,  
inngrep og bruk av  
materialer:

Fialen var sprukket opp pga. bruk av overdimensjonert dybel i 1986. Ny fial ble hugget og montert med 4 mm dybel i syrefast stål.

**Stein før:** Kviknekleber

**Stein brukt:** Kviknekleber

**Hugget:** Ved NDR

**Gipsavst.:** Nei

**Kommentarer/oppfølging:**